



1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
182	Es Pou Nou	Etnológico/Sist. Hidráulico
Nº Catálogo PGOU	Nº Carta Arqueológica	Uso actual
182		Abandonado
Unidades asociadas al conjunto		Elementos asociados a la unidad
182.1 Font de Mina 182.2 Aljibe		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
	05/2008	D. Albero; M. Calvo.


2. Documentación fotográfica




Descripción: Jamba polilítica y visagra.



Descripción: Galería de la fuente de mina.




Descripción: Cubierta abovedada del aljibe.




Descripción: Vista frontal del aljibe y canal de agua sobrante.

3. Documentación cartográfica

Plano de localización




Delimitación del conjunto

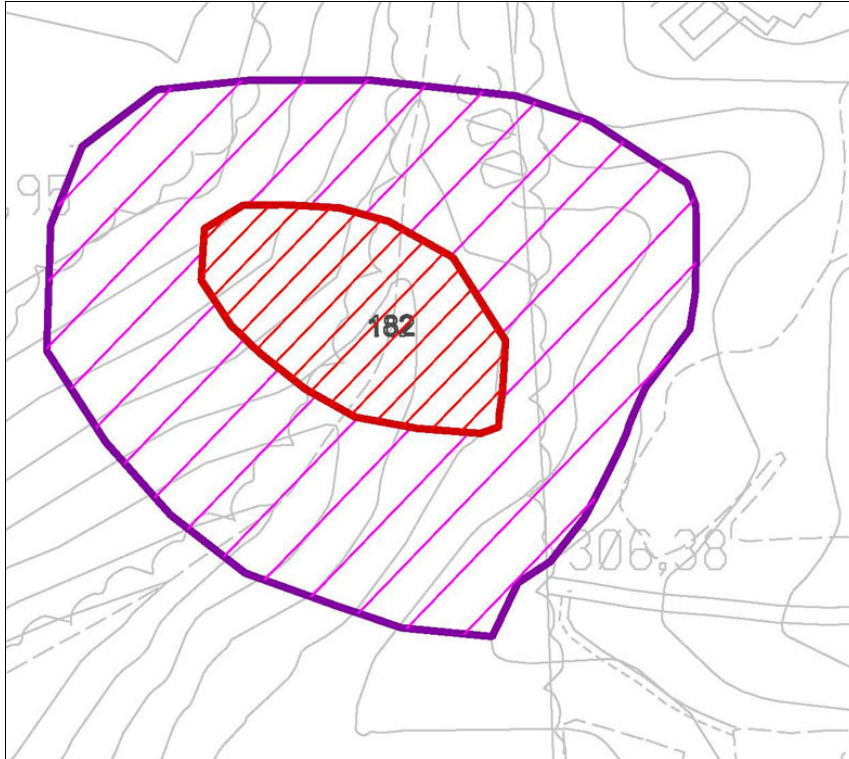

— Area de respeto y control del conjunto

— Area de delimitación del conjunto

Plano de situación



4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos**Coordenadas UTM**

X: 458054.61; Y:4381531.28

Ubicación

En una ladera al lado de un camino al margen de un torrente en la calle de Es Pou Nou en Son Font, en una transición costa-interior.

Calificación del suelo

SR-2

Vegetación

Carrizo acebuche y mata

Recursos hídricos

Torrente de Son Font a 20 m.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.5 de la Normativa del Catálogo de Bienes.

5. Marco cronológico

Moderno (1500-1800), Contemporáneo (1800-1950).

6. Análisis funcional-tipológico

Estructuras vinculadas a la captación y almacenamiento de aguas subterráneas con fines domésticos y ganaderos.

7. Visibilidad desde el conjunto

El conjunto, por su ubicación en una ladera a baja altura, tiene escasa visibilidad reducida a los márgenes del torrente en la zona cercana.

8. Descripción del conjunto**Descripción del conjunto**

Se trata de un conjunto hidráulico singular ubicado en la falda de un torrente, donde tras unos días intensos de lluvia el agua brota por toda la ladera. El conjunto se compone de una fuente de mina y un aljibe. Es posible que la fuente de mina se construyese con anterioridad al aljibe. En el entorno se documenta abundante cantidad de cerámica a torno común y vidriada. El conjunto pese a estar muy abandonado está en buen estado de conservación, entre 50-90% de evidencias de configuración y materiales.

Descripción de la unidad**Nombre de la unidad**

182.1 Fuente de Mina

182.1 Fuente de Mina

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	182.2 Aljibe
<p>El aljibe no transitable, de planta rectangular y muro, de alzado irregular, excavado parcialmente que va ganando en altura a medida que se desciende por la ladera. El aljibe tiene una longitud de 12.5 m. y 4.6 m. de anchura. La altura máxima del muro, realizado a plomo, es de 1.7 m. Está realizado con bloques tallados de piedra calcárea de tamaño grande. La cubierta no es transitable y está abovedada. Está realizada con piedras vivas vidrencas poco trabajadas, colocadas de cara compactadas con mortero con junta recrecida en una proporción piedra-mortero de 70-30%. En la parte de la cubierta situada más cerca de la cara principal del aljibe se documenta un respiradero tapado actualmente con cemento, en la pasta aparece la fecha 1993. En la cara principal el aljibe se muestra completamente revestido por mortero de cal fino y muestra una inscripción realizada en una losa calcárea donde se lee el año de factura del aljibe y su benefactor a obra póstuma: "...BERNARDO NADALLO PATRI BENITO P Q CALVIA OB CRATIA MEM POS ANNO 1817"</p> <p>En la fachada del aljibe, donde está la inscripción, se localiza una canalización del agua sobrante del aljibe. Esta canal se encuentra centrada en la fachada y está compuesta por piedras vivas muy trabajadas colocadas de cara con juntas de mortero recrecido. Esta canal se sitúa emplazada sobre una plataforma que tiene la misma técnica constructiva que la cubierta del aljibe que se localiza a media altura del aljibe a 2.4 m. La canal mide 0.25 m. de altura y tiene 1.5 m. de longitud. Desemboca directamente al corredor de acceso a la fuente que se sitúa en la parte baja del aljibe. Finalmente hay que señalar la presencia de una pequeña fuente inserta en la parte inferior del pozo en la fachada. El acceso a esta zona se realiza a través de un corredor flanqueado por dos muros que contienen la ladera, de esta forma la trayectoria de los muros es ascendente. La longitud del corredor es de 7.4 m. y la anchura 1.3 m. Los muros están realizados con la técnica de piedra en verd con piedra viva poco trabajada, colocada de cara de tamaño mediano y la junta recrecida con mortero de cal y gravas. La hilera superior la conforman piedras irregulares colocadas de fil y niveladas. El inicio del muro, donde se sitúa el ancho visto, se ha realizado con grandes piedras muy trabajadas que refuerzan al muro. Al final del corredor se documenta un pequeño habitáculo o galería de dimensiones 1.65 m de longitud, 1.54 m de altura y 1.05 m de ancho con arco de medio punto y completamente revestido de mortero de cal fina. En esta galería se sitúa una fuente actualmente en desuso.</p>	
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
182.1	5 sobre 5 (con cubierta)	4 sobre 5 (50-90% evidencia configuración y materiales)	4,5
182.2	5 sobre 5 (con cubierta)	4 sobre 5 (50-90% evidencia configuración y materiales)	4,5
Grado de conservación del conjunto			
Grado de identificación de las estructuras		Grado de Conservación del Conjunto	
2 sobre 5 (1 a 3 estructuras)		3,25	

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

Derrumbes de muro por erosión e hídricos
 Vegetales: disminución de visibilidad y desestabilización de estructuras
 Podas
 Creación de accesos
 Visitas

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
Altura Máxima de las Estructuras	
5 sobre 5 (con cubierta)	2 sobre 5 (1 a 3 estructuras)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
3 sobre 5 (400-600 m2)	3,33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Significancia histórica

Nivel de información de aportación histórica

0

Nivel de valoración social

2 sobre 5 (PGOU, Itinerario)

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

1

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

2,5

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

2

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

1

Acceso

Tipo de Acceso

3 sobre 5 (Sendero 1-2 m ancho)

Medio de Acceso

4 (vehículo)

Adecuación del Acceso

1 (sin adecuar)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

5 sobre 5 (< 10 min.)

Tiempo a pie desde la vía pública

5 sobre 5 (< 10 min.)

Media del Acceso del Conjunto

3,6

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

1

Media del Acondicionamiento del conjunto

0,5

Interpretación

Interpretación del conjunto

0,

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

 $3,33+2,5+1+3,6+0,5+0/6= 1,82$ Ponderado 46,6%

12. Referencias bibliográficas

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Limpieza
Consolidación
Restauración

Actuaciones para potenciar la visita pública

Accesos
Paneles-trípticos.

Priorización de las actividades